

# Z – GLAS

## Instrucciones de uso

**Reparacion en fibra de vidrio daniadas:** Los paneles o las secciones agrietadas de la fibra de vidrio deben ser alineados correctamente. Utilice una sierra para remover los bordes desiguales. Quite la capa superior de la fibra de vidrio para permitir tener espacio para la cinta de costura y **Z-GLAS**. Taladre todas las grietas, y para mejores resultados convierta las grietas en forma de V o en forma de U, para que asi **Z- GLAS** pueda penetrar en la superficie, y asi despues de un corto lijado retorne al contorno original. Usando las cantidades proporcionales, mezcle **Z-GLAS** con el endurecedor hasta que se obtenga una superficie limpia y sin poros y de un color uniforme, asi se asegurara una mezcla correcta. Para mejores resultados la superficie a reparar, el material de **Z- GLAS**, y la temperatura del cuarto deben estar a 70 grados.

Para grietas grandes, cubra generosamente con **Z-GLAS** un lado lo suficientemente largo, de fibra de vidrio o cinta, extienda bien en el area daniada e inmediatamente cubra el agujero con EL LADO MOJADO HACIA ABAJO. Presione firme para que trabaje y no se forme ninguna burbuja de aire y para que la adhesion del parche sea precisa. Presione en el centro para que la masilla corra hacia los lados y asi se permita la adhesion de la cinta y la fibra de vidrio. Deje curar por mas o menos 5 a 10 minutos. Reaplique la masilla sobre el pedazo de fibra de vidrio o cinta que se uso para darle el contorno que se necesita, se debe dejar curar en cada mano que se aplica por separado, despues de curado 5 o 10 minutos, lime o lije hasta lograr el contorno original.

**Reparacion en Metal daniado:** Para los agujeros grandes, con un disco grueso muela el area para exponer el metal pelado, libre de moho, aceite, grasa, y de pintura. Despues de preparar la superficie, siga los mismos pasos segun lo indicado arriba para la reparacion de fibra de vidrio.

Para los agujeros y abolladuras pequenos la cinta y la fibra de vidrio no se requiere. Aplique la mezcla directamente a la superficie limpia, seca y bien lijada con un esparcidor de **CLAUSEN**. Despues de dejar curas por unos 5 a 10 minutos con una lima de metal lime el contorno, asi quedara listo para la aplicacion del primer.

**Para resultados profesionales:** El endurecedor provisto es suficiente para la cantidad de masilla. Utilice las cantidades proporcionalmente es decir para 1/8 de la lata utilice 1/8 de endurecedor. Evite en mezclar mayores cantidades de las que no vaya a usar en mas de 4 a 5 minutos (en 70 grados). No devuelva el sobrante de la mezcla al recipiente original.

Al formar el contorno final utilice gradualmente el papel de lija #220 a #360 y lijelos a un final fino. Chequee cuidadosamente los puntos bajos y rellenelos con al mezcla adicional.

Construir el contorno con muchas aplicaciones es mucho mejor que hacerlo en una sola aplicacion gruesa. Cada mano debe curarse por separado. Cuando aplique la mezcla hagalo firmemente para evitar que se forme burbujas de aire.

**ALMACENAR EN UN LUGAR FRIO Y SECO  
FORMULADO PARA USO PROFESIONAL**