

# Z – GLAZE

**Libre de Manchas / Suavidad excepcional / Facil de aplicar / Facil de Lijar**

El area que se va a trabajar, debe de estar lijada, limpia, libre de grasa, cera, aceite o cualquier tipo de oxido. La superficie debe de estar completamente seca y libre de oxido antes de la aplicacion. Para mejores resultados se recomienda usar en temperaturas mayores a 68 F. Aplique el monto que requiere de **Z-GLAZE** en la superficie limpia (no fibra). Por cada 4 oz. de **Z-GLAZE** adhiera aproximadamente 2.25 gramos o un cuarto de una cucharada pequena de la crema endurecedora roja. Mezcle completamente y aplique en el area deseada... Nunca retorne el material mezclado al envase original. No aplique este material sobre algun otro material que este fresco como acrilico, lacas o primers.

Aproximadamente el tiempo de espera es de 4 a 5 minutos. Aplique una capa fina que no exceda 1/8 de pulgada de material sobre la superficie. Aplique capas adicionales hasta construir el contorno que permita el lijado. Lije en 15 a 20 minutos con papel de lija #12-180 para empezar. Termine de lijar con papel de lija #220-400 antes de aplicar el primer o sellantes que vaya a usar. Refierase a las intrucciones de las companias de pintura para aplicar la pintura final.

**Para uso profesional solamente**

**Precaucion: Vapor y liquido inflamable. Vapor daninio**

**Mantengase lejos del calor y la llama abierta. Use solamente con ventilacion adecuada**

**Restringa exposicion prolongada.**